

2.3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

2.3.1. Elewacje budynku SCEK ul. Jezuicka 4



Fot. 3 Widok elewacji frontowej budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie



Fot. 4 Widok elewacji od strony ul. Brzozowej w Warszawie. „Szkłana weranda” ze schodami stalowymi zewnętrznymi

2.3.2. Schody zewnętrzne od strony ul. Brzozowej



Fot. 5, 6 Widok na wprost - schody stalowe zewnętrzne, lewe i prawe.



Fot. 7 Widok z boku - schody stalowe zewnętrzne, LEWE.



Fot. 8 Widok z boku - schody stalowe zewnętrzne, PRAWE.




Fot. 9 Przyspawane blachy gr. 10 mm w kształcie zbliżonym do trapezu z wywierconymi dwoma otworami do mocowania stopnic.



Fot. 10 Stopnice z konstrukcją wsporczą z kątownika 50 x 50 x 5 mm skręcaną do blachy gr. 10 mm



Fot. 11 Stopnice z konstrukcją wsporczą – widok od spodu.

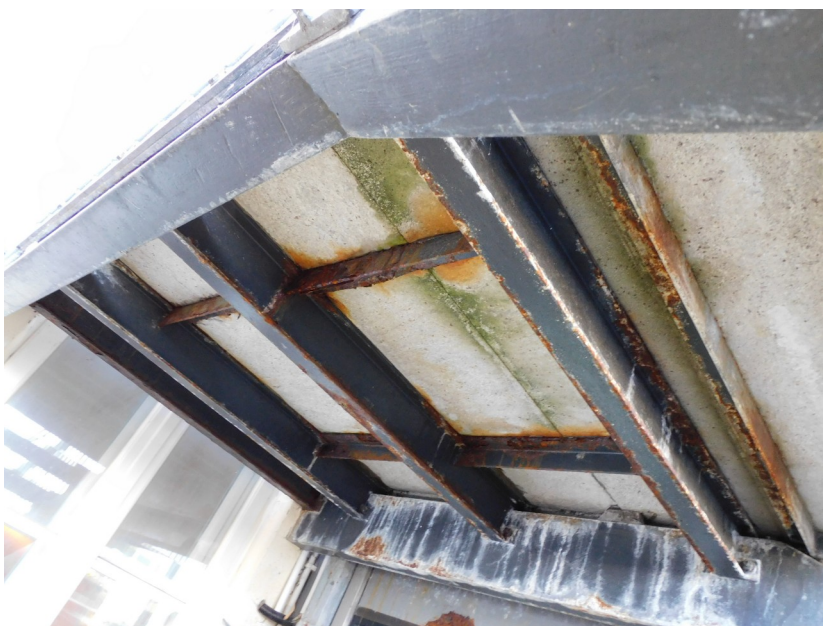

Fot. 12 Konstrukcja wsporcza spocznika



Fot. 13 Konstrukcja wsporcza spocznika. Skręcona dwuteowniki 120 na śruby M8 do ceownika 200



Fot. 14 Konstrukcja poręczy – widok od spodu



Fot. 15 Konstrukcja poręczy – widok z przodu, część dolna



Fot. 16 Konstrukcja poręczy – widok z boku, część dolna.



Fot. 17 Pochwył z kształtownika z mosiądzu gr. 4 mm.

2.3.3. Schody zewnętrzne od strony ul. Brzozowej – zniszczenia.



Fot. 18 Skorodowana konstrukcja spocznika.



Fot. 19 Skorodowana konstrukcja spocznika i porażona biologicznie płyta betonowa spocznika.



Fot. 20 Skorodowana konstrukcja spocznika i belki nośnej.



Fot. 21 Skorodowana konstrukcja biegów od spodu.



Fot. 22 Skorodowana konstrukcja stopnic.



Fot. 23 Skorodowana konstrukcja stopnic.